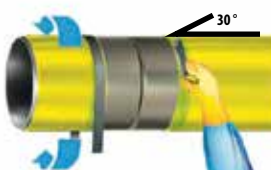
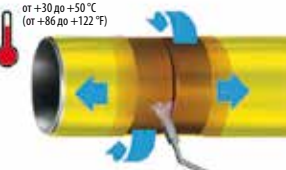

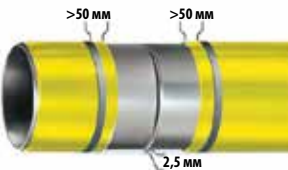
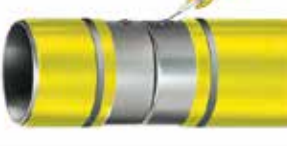
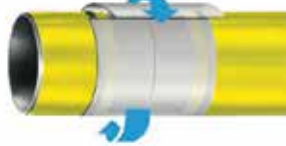


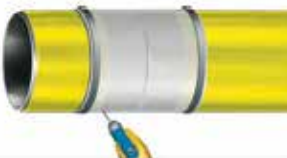
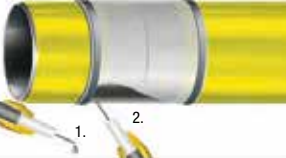
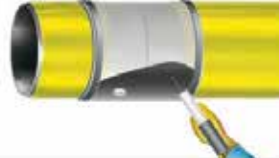

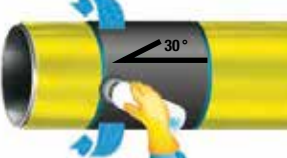
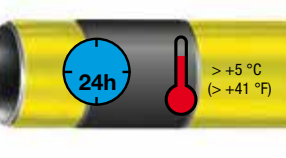






# DENSOLID®-HDD

|  |  |   |   |                 |            |                  |            |  |   |
|--|--|---|---|-----------------|------------|------------------|------------|--|---|
| <p><b>Условия при нанесении</b></p> <p><b>Хранение</b><br/>Температура хранения:<br/>от +15° до +30 °C (от +59° до +86 °F)</p> <p><b>Температура нанесения</b><br/>Стальная поверхность:<br/>от +10° до +50 °C (от +50° до +122 °F)<br/>и мин. на +3 °C (+5,4 °F) выше точки росы</p> <p>Окружающая среда:<br/>от +5° до +40 °C (от +41° до +104 °F)</p> <p>Влажность воздуха: &lt; 80%</p> <p>Защищать от осадков</p> | <p><b>Подготовка поверхности</b><br/>Степень чистоты: мин. SA 2,5 (ISO 8501-1)<br/>Глубина шероховатости: от 40 до 100 мкм<br/>(= небольшая или средняя шероховатость согласно ISO 8503-1)</p> <p>Отсутствие пыли и жира.</p> <p><b>Жизнеспособность</b></p> <table border="0"> <tr> <td>+5 °C (+41 °F)</td> <td>ок. 8 мин.</td> </tr> <tr> <td>+20 °C (+68 °F)</td> <td>ок. 6 мин.</td> </tr> <tr> <td>+40 °C (+104 °F)</td> <td>ок. 4 мин.</td> </tr> </table> | +5 °C (+41 °F)  | ок. 8 мин.  | +20 °C (+68 °F) | ок. 6 мин. | +40 °C (+104 °F) | ок. 4 мин. | <p><b>Рабочие материалы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DENSOLID®-HDD</li> <li>DENSOMIX®-400P</li> <li>Трехслойная лента DENSOLEN® (уплотнительная лента)</li> <li>Опалубка DENSOLID®-HDD</li> <li>Стяжные ремни</li> <li>DENSOLID®-FK2 C (ремонт)</li> </ol> <p>Опция:<br/>- DENSIT®-FT (усиление опалубки)</p> <p>Дополнительные принадлежности:<br/>- газовая горелка<br/>- аппарат пескоструйной очистки<br/>- наждачная шкурка<br/>- аккумуляторный шурупверт (+дрель)</p> | <p><b>Указания по технике безопасности</b></p> <p>Использовать защитные очки, защитные перчатки и закрытую рабочую одежду.</p> <p>Другие средства защиты согласно местным предписаниям и условиям на строительном объекте.</p> <p>Соблюдать указания по технике безопасности на этикетке.</p> |
| +5 °C (+41 °F)   | ок. 8 мин.   |   |   |                 |            |                  |            |  |   |
| +20 °C (+68 °F)  | ок. 6 мин.   |   |   |                 |            |                  |            |  |   |
| +40 °C (+104 °F)   | ок. 4 мин.   |   |   |                 |            |                  |            |  |   |
| <p><b>1. Подготовка заводской изоляции</b></p>  <p>Потереть до образования шероховатости соседнюю заводскую изоляцию крупной наждачной шкуркой по окружности. Сточить переход к заводской изоляции до угла наклона &lt;30°.</p>   | <p><b>2. Сушка</b></p>  <p>Высушить поверхность с помощью газовой горелки не горячо от +30 °C до +50 °C (от +86 °F до +122 °F).</p>   | <p><b>3. Пескоструйная очистка</b></p>  <p>Пескоструйная очистка поверхности (степень чистоты SA 2,5). Удалить остатки после очистки. Активировать соседнюю заводскую изоляцию мягким пламенем.</p>   | <p><b>4. Нанесение уплотнительных лент</b></p>  <p>Расположить уплотнительные ленты (трехслойная лента DENSOLEN®) на расстоянии 50 мм от перехода к заводской изоляции. Выбрать высоту таким образом, чтобы при следующем покрытии образовалось перекрытие мин. 2,5 мм над сварным швом.</p> |                 |            |                  |            |  |   |
| <p><b>5. Установка распорок</b><br/>Опция (рекомендуется &gt;DN500)</p>  <p>Установить распорки на верхней стороне трубы справа и слева от сварного шва при помощи DENSOLID®-FK2 C. Толщина слоя превышает соседний сварной шов. После затвердевания незамедлительно начать выполнение следующих рабочих шагов.</p>                 | <p><b>6. Установка опалубки</b></p>  <p>Отрезать опалубку необходимой длины (окружность + ок. 10 см). Расположить нахлест опалубки на верхней стороне трубы (положение 12 ч) и закрепить с помощью натяжных ремней или хомутов.</p>   | <p><b>7. Усиление опалубки</b><br/>Опция (рекомендуется &gt;DN500)</p>  <p>Для больших номинальных диаметров (&gt;DN500) рекомендуется выполнить усиление опалубки. Для этого по всей ширине опалубки следует по спирали намотать DENSIT®-FT с нахлестом 1 см.</p>  | <p><b>8. Подготовка картриджа</b></p>  <p>Установить статический смеситель на картридж и закрепить с помощью кольца. Затем вставить картридж в устройство для нанесения DENSOMIX®-400P.</p>  |                 |            |                  |            |  |   |
| <p><b>9. Открытие для нагнетания</b></p>  <p>С помощью шурупверта (размер 5,5 мм) просверлить отверстие в опалубке на нижней стороне трубы близко к переходу к заводской изоляции (ок. 2 см) и наполовину приклеить входящую в комплект наклейку под отверстием.</p>  | <p><b>10. Нагнетание</b></p>  <p>Стравить порцию массы (ок. 5 мл). Выполнить нагнетание DENSOLID®-HDD из картриджа в отверстие. Когда зона растекаемости перестанет двигаться, закрыть отверстие наклейкой.</p>   | <p><b>11. Заполнение опалубки</b></p>  <p>На противоположной стороне просверлить второе отверстие (ок. 2 см от заводской изоляции). Располагать последующие отверстия для заполнения попеременно справа и слева до полного заполнения опалубки. Заполнить снизу вверх, чтобы нахлест опалубки был закрыт последним (сравливание воздуха).</p> | <p><b>12. Снятие опалубки</b></p>  <p>Спустя 2,5 ч при +23 °C (+73,4 °F) можно снять опалубку и уплотнительные ленты. Опалубка может быть повторно использована для работ с другими сварными швами.</p>  |                 |            |                  |            |  |   |
| <p><b>13. Скашивание краев</b></p>  <p>Снять уплотнительные ленты. Сточить края покрытия до угла наклона &lt;30°, при этом избегая повреждений заводской изоляции.</p>  | <p><b>14. Отверждение</b></p>  <p>Перед укладкой трубы необходимо оставить покрытие затвердевать как минимум на 24 ч при &gt; +5 °C (&gt; +41 °F). В случае низких температур ночью обеспечить поддержание требуемой температуры.</p>   | <p><b>15. Проверка пористости</b></p>  <p>Проверка беспористости осуществляется посредством высокого напряжения согласно DIN EN 10290 (испытательное напряжение 8 кВ/мм макс. 20 кВ). При этом следует использовать резиновый или спиральный электрод.</p>  | <p><b>16. Корректировка</b></p>  <p>Пузырьки воздуха можно сделать видимыми путем мягкого нагрева пламенем. Затем их следует вскрыть, сделать поверхность шероховатой и заполнить DENSOLID®-FK2 C.</p>   |                 |            |                  |            |  |   |